

Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích

Ing. Jiří Kutáč, Unie soudních znalců, o. s.,
značec v oboru elektrotechnika a energetika,
doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc., ZČU v Plzni,
Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky a ekologie,
Ing. Jan Mikeš, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky,
nprap. Martin Petrák, HZS JČK, územní odbor Tábor, vyšetřovatel HZS

Úvod

Realizace prvního funkčního hromosvodu u českých zemích je přisuzována Václavu Prokopu Divišovi na konci 18. století. Princip ochranného systému zůstal zachován do současné doby. S rozvojem měření a nových vědeckých poznatků z fyziky bleskového výboje byla snaha zavedené systémy modifikovat.

Vylepšené jímači tyče byly již v 19. století nabízeny různými obchodními organizacemi. Leo Szilard, spolupracovník Marie Curieové, navrhl použití radioaktivních prvků ke zlepšení ochranného účinku tyčových jímačů. Jeho nápad byl po osmnácti letech realizován firmou Helita [1]. Zmínka v české literatuře o koncepci aktivních jímačů v oboru ochrany před bleskem je v knize z roku 1957 pod názvem *Bouřky a ochrana před bleskem* [2]:

Radioaktivní hromosvod užívá na jímačích radioaktivních solí, které způsobují ionizaci ovzduší a do určité míry zvyšují účinnost hromosvodu. Tento druh se užíval především ve Francii, ale v praxi se skoro nevyskytuje.

V současnosti je tato ochrana zakázána a byla nahrazena systémem jímacích tyčí pod názvem ESE (Early Streamer Emission, urychlěné vyvolání vstřícného výboje). Výrobci aktivních jímačů, obchodně označovaných ESE, dosud nepřesvědčili mezinárodní elektrotechnickou komisi IEC TC 81 Ochrana před bleskem o výhodách této techniky oproti klasickým jímačům, často také označovaným jako pasivní či franklinovské.

Komise IEC TC 81 intenzivně sleduje rozvoj nových řešení v oboru ochrany před bleskem. Jestliže tato řešení akceptuje mezinárodní vědecký výbor CIGRE, mohou být přijata uvedenou komisí. Diskuse o zmíněné problematice vyvrcholila v březnu 2010, kdy členské země CENELEC odmítly při hlasování přijmout francouzskou normu NF C 17-102 [3] za evropskou normu EN.

Výzkumy jímačů ESE

Odborníci Institutu pro vědu a technologii na univerzitě v Manchesteru ve Velké Británii porovnávali jímače ESE (podle pozn. 1) a jímač Franklina typu podle francouzské normy NF C 17-102. V dalším textu jsou uvedeny výsledky 420 pokusů:

- 55krát (13,1%) bez výboje,
- 165krát byl zasažen jímač ESE (39,3 %),
- 200krát byl zasažen klasický jímač (47,6 %).



Pozn. 1: 1 – klasický jímač (Franklinův), 2 – DynaspHERE, GLT Austrálie, 3 – Pulzar 60,

Helita Francie, 4 – Prevectron S6, Indelec Francie.

Závěr protokolu měření v laboratoři University of Manchester nevypovídá zcela přesvědčivě o přednostech ani jednoho z uvedených systémů proti sobě navzájem [4].

V přírodní laboratoři v Novém Mexiku v USA byly na hoře South Baldy v nadmořské výšce 3 287 m nad zemí instalovány tři typy jímačů o délce 6 m (obr. 1):

- jímač ESE,
- jímač zakončený špičatou hlavicí,
- jímač zakončený kulatou hlavicí.

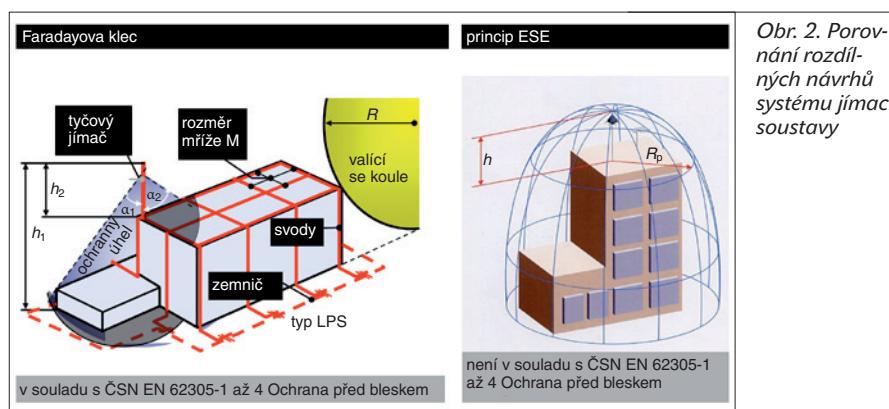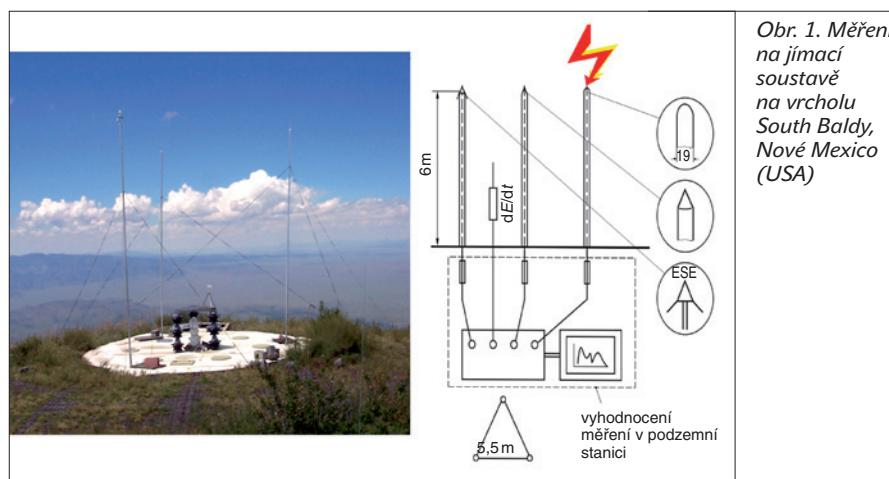

Jímače byly od sebe vzdáleny 5,5 m a pod zemí byly umístěny přístroje pro měření bleskového proudu. Za osm let pokusu byly zaznamenány údery blesku jen do jímačů zakončených kulatou hlavicí.

Ve specializovaných laboratořích ČVUT v Praze, Fakultě elektrotechnické, byla uskutečněna základní srovnávací měření účinnosti aktivního (ESE) a pasivního hromosvodu za srovnatelných geometrických a elektrických podmínek. V případě, kdy byla jako hlavní elektroda zvoleno síto o rozměrech $1,5 \times 2,5$ m napájené z impulzního generátoru, nebyla prokázána zvýšená rozdílná účinnost jednoho či druhého typu. Z frekvenčního měření obvodu aktivního jímače vyplývá, že jde o princip rezonančního zdroje, který ke svému vybuzení potřebuje vnější energii, aby mohl kmitat s frekvencí danou velikostí indukčnosti a kapacity tohoto obvodu. Tako-vý obvod je pomocí atmosférického výboje v praxi těžko vybuditelný.

Česká legislativa

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 159 odst. 2 [5]: *Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.*

Na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [6], podle § 36 musí být provedena analýza rizika škod podle normotvorných hodnot, např. pro tyto stavby, ve kterých hrozí zvýšené riziko:

- ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
- poruch s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
- výbuch zejména ve výrobně a skladu výrob-ných a hořlavých hmot, kapalin a plynu,
- škody na kulturním dědictví, popř. jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
- přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
- ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

Podle *Sborníku technické harmonizace 2004* [7] vyjadřuje normová hodnota, která

je specifikována ve vyhlášce, konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné ČSN. V ochraně před bleskem jde o soubor českých technických norem ČSN EN 62305-1 až -4 [8] až [11].

Francouzská národní norma NF C 17-102 [3] není platná na území České republiky vzhledem k tomu, že nenaplňuje požadav-

gorie, pro kterou je třeba vypočítat skutečné riziko podle ČSN EN 62305-2 [14] pro danou konkrétní stavbu.

Škoda na bioplynové stanici v Malšicích

Dne 22. června 2011 postupovala podle ČHMI ve večerních hodinách přes Čechy od západu zvlněná studená fronta. Vál západní vítr o rychlosti 5 až $6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, v nárazech až asi $13 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Teplota vzduchu mezi 19:00 a 20:00 h klesla z 27 na 18°C . Podle pozorování okolních radarových odrazů a registrace blesků bylo zaznamenáno v okolí obce Malšice přibližně deset záporných blesků do země s vrcholovou hodnotou do 18 kA. Při bouřce spadlo asi 14 mm srážek.

Pravděpodobně po 20:00 h udeřil blesk do horního dílu fermentoru bioplynové stanice v Malšicích (obr. 3) [17]. Vlivem fyzikálních účinků blesku podle ČSN EN 62305-1 vznikl požár a následně nastal dílčí výbuch na technologických částech fermentoru (obr. 4 a obr. 5). Čtyři pracovníci montážní firmy měli velké štěstí, protože deset minut před úderem blesku opustili kvůli deště pracoviště fermentoru.

První jednotka hasičského záchranného sboru dorazila na místo požáru v 20:23 h. Požárem bylo zasaženo vnější a vnitřní oploštění zejména na jižní straně fermentoru (obr. 6). Vnější oploštění tvoří střešní ochranný plášť proti působení povětrnostních látok, který je z vrstvené tkaniny ve složení:

- fólie PVC,
- polyesterová tkanina,
- fólie PVC.

K dosažení požadované únosnosti a pevnosti vnější plachty jsou do ní větkány polyesterové popruhy, které jsou ukotveny na ocelové hlavici v horní části vynášecího dřevěného sloupu a na vnější straně obvodové jímkové fermentoru (obr. 7). Vnitřní plachta se používá jako membránový zásobník plynu a je rov-

ně vyrobena z vrstvené tkaniny ve složení:

- fólie PVC,
- polyesterová tkanina,
- fólie PVC.

Pozn. 2: Objemová hmotnost vnitřní plachty je $850 \text{ g}\cdot\text{m}^{-2}$.

Fólie je uchycena v horní části na hlavici vynášecího dřevěného sloupu a na vnitřní straně obvodové jímkové fermentoru. Vlivem tepelných účinků požáru uvedeného zakrytí



Obr. 3. Poškozená technologická část fermentoru po úderu blesku do ochranného prostoru jímače ESE



Obr. 4. Porovnání horních dílů fermentoru po úderu blesku a před ním



Obr. 5. Odhozené víko přečerpávací nádrže po výbuchu směsi

ky § 36 vyhlášky č. 268/2009 Sb. [6] a je ji možné naplnit jen uplatněním platné ČSN (obr. 2). Norma NF C 17-102 [3] platí pro stavby podléhající francouzské jurisdikci a je navíc v příkém rozporu [12] jak s ČSN EN 62305-1 až -4, tak i s příslušnou EN 62305-1 až -4 [13] až [16], a nemá tudíž žádnou právní oporu.

Na základě dříve uvedených legislativních požadavků patří bioplynové stanice do kate-

byla také poškozena část zateplení obvodové konstrukce fermentoru (zateplení z minerální vaty a plechové opláštění z trapézových šablon). Rovněž bylo poškozeno a vytrženo horní uzavírací víko plastové přečerpávací nádrže. Horní uzavírací víko se nacházelo ve vzdálenosti asi 6 m jihozápadně od nádrže. Plastová přečerpávací nádrž je otevřeným potrubím vzájemně propojena s nádrží fermentoru, a tvoří tak spojené nádoby. Plastové víko bylo vytrženo vlivem explozivního vyhoření (výbuchu) nahromaděného bioplynu v prostoru nad hladinou digestátu (biomasy) a jímací plachtou fermentoru.

V době požáru byla ve skladovací nádrži fermentoru na skladněna biomasa do výšky asi 3 000 mm. Bioplyn vzniká mikrobiologickým rozkladem organických složek biomasy (bioplyn je tvoren asi 60 % metanu, 35 % oxidu uhličitého, 4 % vodní páry, 1 % dalších stopových plynů).

Pozn. 3: Požárně technické charakteristiky látek (PTCH), které se podílely na hoření:

- metan: směsi plynu se vzduchem jsou výbušné, plyn je lehký než vzduch, nerozpustný ve vodě, nad hladinou zplyní a tvoří výbušné směsi, výhřevnost $10 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot \text{m}^{-3}$, hustota $0,72 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, poměr hustoty ke vzduchu 0,55, zápalná teplota 595°C , hranice zápalnosti (plyn ve vzduchu) 4,4 až 16,5 %, teoretická potřeba vzduchu $9,5 \text{ m}^3$ pro 1 m^3 metanu,
- bioplyn: výhřevnost $6 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot \text{m}^{-3}$, hustota $1,21 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, poměr hustoty ke vzduchu 0,9, zápalná teplota 700°C , hranice zápalnosti (plyn ve vzduchu) 6 až 22 %, teoretická potřeba vzduchu $5,7 \text{ m}^3$ pro 1 m^3 bioplynu,
- PVC – polyvinylchlorid: teploty vzplanutí v rozmezí 300 až 410°C , teploty vznícení v rozmezí 420 až 435°C ,
- PES – polyesterová síťovina: teploty vzplanutí v rozmezí 445 až 455°C , teploty vznícení v rozmezí 470 až 475°C ,
- textilie impregnovaná PVAC: teploty vzplanutí 375°C .

Projektová dokumentace a zpráva o revizi

Projektová dokumentace byla zpracována autorizovaným inženýrem ČKAIT podle francouzské normy NF C 17-102 [3] a souboru českých technických norem ČSN EN 62305-1 až -4 [8], až [11]. Paradoxem na této záležitosti je, že uvedené normy jsou v přímém rozporu v těchto bodech [12], [18]:

- a) konstrukce ochranného prostoru jímače:
- NF C 17-102 – podle čl. 2.2 [3] metoda ochranného poloměru R_p , který je dán



Obr. 6. Pohled do poškozené vnitřní jímký fermentoru, která se celá nachází v ochranném prostoru jímače ESE



Obr. 7. Celkový pohled na umístění jímače ESE, který je vzdálen 13m od okraje fermentoru

rychlosťí vstřícného výboje $v = 100 \text{ cm}/\mu\text{s}$ [1]; tento předpoklad nerespektuje přirozené chování bleskového výboje (obr. 8),

- ČSN EN 62305-3 – podle čl. 5.2 [10] metoda:

– valící se koule,

– ochranného úhlu,

– mřížové soustavy.

Všechny tyto metody respektují přirozené chování bleskového výboje, a tedy berou v potaz rychlosť vstřícného výboje $v = 1$ až $2 \text{ cm}/\mu\text{s}$ [1].

b) návrh počtu svodů:

- NFC 17-102 podle čl. 2.2 [3] je počet svodů jeden nebo dva určen podle výšky stav-

by a porovnáním průmětu do vodorovné a svislé roviny,

- ČSN EN 62305-3 podle čl. 5.3 a tab. 4 [10] je počet svodů vypočítán podle obvodu stavby.

Přitom projektová dokumentace byla jednoznačně zpracována jen podle francouzské normy NF C 17-102 [3]. Jímací soustava byla tvořena samostatně stojícím stožárem, na jejichž konci byl umístěn aktivní jímač. Výška stožáru je 16 m. Stožár byl spojen s uzemňovací soustavou a celkový zemní odpor činil 1Ω .

Následek nesprávně vypracovaného návrhu ochrany před bleskem podle NF C 17-102 [3] je ten, že blesk udeřil do horního dílu fermentoru, který byl vzdálen jen 26,05 m od jímače ESE. Přitom ochranný poloměr (ochranný prostor) daného jímače ESE činí $R_p = 62 \text{ m}$ (obr. 9).

Den po úderu blesku byl aktivní jímač (ESE) demontován a odeslán ke kontrolnímu měření. Výsledek měření: **Zařízení je plně funkční**.


Proto byl jímač znova instalován na bioplynové stanici jako ochrana před bleskem.

Závěr zprávy o revizi


Zařízení ochrany před bleskem (hromosvod) a uzemnění je provedeno podle projektové dokumentace, dokumentace výrobce, ČSN 33 2000-5-54 a v souladu s francouzskou normou NF C 17-102 [3]. Z hlediska bezpečnosti je zařízení schopné provozu.

Zpráva o revizi, která byla vypracována revizním technikem, nemí v souladu s technickými požadavky obsaženými v normě ČSN 33 1500 [19] z těchto důvodů:

- francouzská norma NF C 17-102 [3] není platná na území ČR, neexistuje oficiální překlad této normy vydaný ÚNMZ,
- revizní technici nejsou přezkušováni Technickou inspekcí České republiky, a tudíž ani neznají požadavky NF C 17-102 [3].

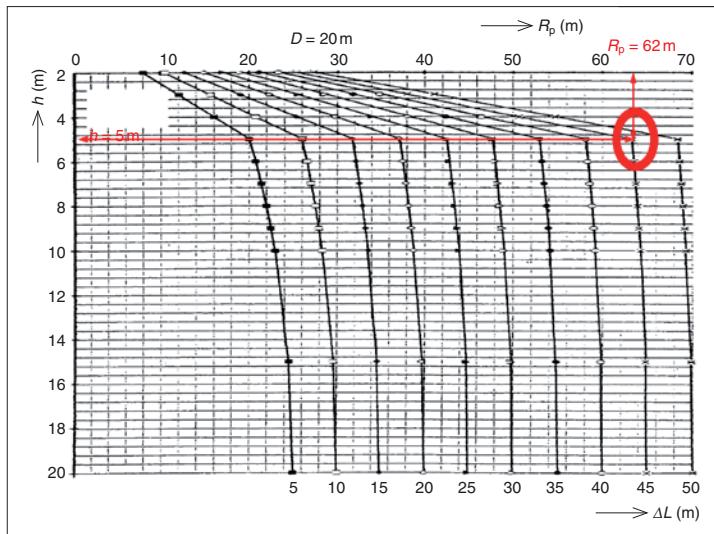

Obr. 8. Tabulka pro určení ochranného poloměru R_p podle NF C 17-102

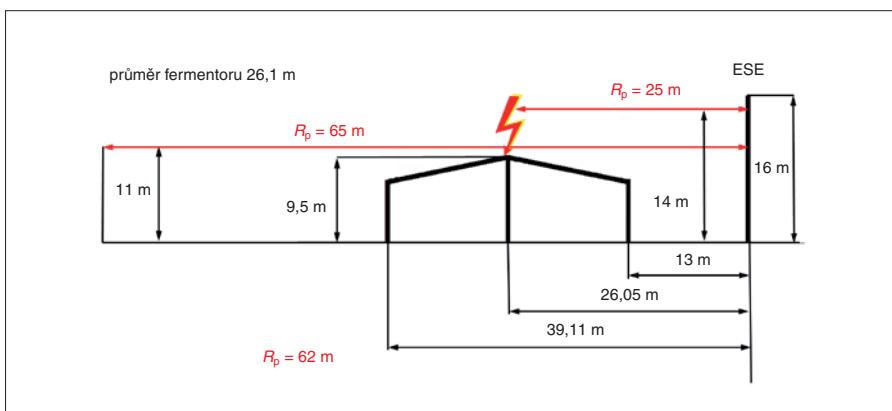

Obr. 9. Úder blesku do horního dílu fermentoru, doprostřed ochranného prostoru jímače ESE

Shrnutí

- do současnosti nebylo v nezávislých laboratořích (v přírodních podmínkách či podle NF C 17-102 [3]) vědecky prokázáno, že aktivní jímače ESE představují vylepšenou variantu oproti hromosvodům Franklinova typu,
- podle zástupců výrobců jímačů ESE je při navrhování ochrany před bleskem rozhodující cena, obtížnost montáže a estetické pojetí,
- soubor českých technických norem ČSN EN 62305-1 až -4 *Ochrana před bleskem* [8] až [11] nerozlišuje mezi konvečními (klasickými) nebo nekonvečními jímači ESE (aktivními),
- aktivní jímače ESE lze použít na území České republiky, ale jen v rámci systému ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-1 až -4 [8] až [11],

- jen technické řešení podle platných českých technických norem (ČSN EN 62305-1 až -4 [8] až [11]) představuje nejbezpečnější řešení ochrany před bleskem a mělo by být součástí každého smluvního vztahu mezi obchodními partnery; jde o soubor bezpečnostních předpisových norem,
 - blesk udeřil přímo doprostřed údajného ochranného poloměru R_p jímače ESE, který chránil fermentor před úderem blesku (obr. 9),
 - blesk způsobil škodu na zařízení bioplynové stanice, která byla odhadnuta na 5 000 000 Kč, deset minut před úderem blesku začalo pršet a pracovníci montážní firmy opustili pracoviště fermentoru.
- Dokážou kompetentní orgány státní správy správně vyhodnotit tuto mimořádnou událost, nebo budou čekat na první zranění osoby, či dokonce úmrtí způsobené úderem blesku?

Literatura:

- [1] CHRZAN K. L.: *Výzkumy na jímačích ESE*. Elektro, 12/2005.
- [2] RÍHÁNEK L. V. – POSTRÁNECKÝ, J.: *Bourky a ochrana před bleskem*. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1957.
- [3] NF C 17-102; 1995: *Protection of structures and of open areas against lightning using early streamer emission air terminals*.
- [4] Test report No. 43427: *The results of test of ESE & franklin terminals*. Univerzity of Manchester, Institut of Science and Technology.
- [5] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- [6] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- [7] JAREŠ, J. – NOVÁK, M.: *Uplatňování českých technických norem*. Sborníky technické harmonizace 2004, ÚNMZ.
- [8] ČSN EN 62305-1, 2006-11: *Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy*.
- [9] ČSN EN 62305-2, 2006-11: *Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika*.
- [10] ČSN EN 62305-3, 2006-11: *Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života*.
- [11] ČSN EN 62305-4, 2006-11: *Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách*.
- [12] BT136/DG8043/DC. CENELEC, March 2010.
- [13] EN 62305-1, 2006-02: *Protection against lightning – Part 1: General principles*.
- [14] EN 62305-2, 2006-02: *Protection against lightning – Part 2: Risk management*.
- [15] EN 62305-3, 2006-02: *Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard*.
- [16] EN 62305-4, 2006-02: *Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures*.
- [17] Zpráva o zásahu. KOPIS HZS JČK.
- [18] KUTÁČ, J. – MERAVÝ, J.: *Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců*. SPBI Ostrava, 2010.
- [19] ČSN 33 1500, 1990-06: *Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení*.

Trasovačky kabelů pro lokalizaci podzemních vedení

- „Signal select“ pro určování směru proudu
- funkce kompasu
- pasivní power režim - až 120 Hz
- pasivní radio režim
- aktivní režim - rozsah 491 Hz až 166 kHz
- VGA grafický displej
- paměť pro ukládání dat z trasování
- technologie DSP ve vysílači i přijímači
- integrovaný multimeter
- lokalizace poruch pomocí A-rámu (AT-5005)
- robustní ergonomický kryt pro větší odolnost
- nabíjecí Li-ion akumulátory

MĚŘENÍ HLOUBKY KABELŮ AŽ DO 6 METRŮ
SIGNALIZACE ZKRESLENÍ POLE
RS-232 A BLUETOOTH ROZHRÁNÍ PRO PŘENOS DAT

PRO PŘEDVEDENÍ VOLEJTE 241 762 724

AMPROBE®

Blue Panther s.r.o. je výhradním zástupcem značky AMPROBE v České a Slovenské republice.

Blue Panther Instruments
...ŘEŠENÍ PRO VAše MĚŘENÍ

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 241 762 724-5
Fax: 241 773 251
www.blue-panther.cz

Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112
812 01 Bratislava
Tel./Fax: 248 292 215
www.blue-panther.sk