

Ako nepretržite monitorovať bezporuchovosť zariadení?

Prúdové chrániče tak trochu inak

Ing. Dušan Zošiak, GHV Trading, spol. s r. o.

Už v predošlých článkoch bol predstavený systém monitorovania reziduálnych prúdov RCM, RCMA a RCMS. Firma Bender teraz prichádza s novinkou monitorovania unikajúcich prúdov. Ide o zariadenie RCMB100, konštruované na doske plošného spoja (DPS), so vstavaným meracím transformátorm (MT), ktoré je vhodné pre rôzne typy použitia. Detailné informácie o tejto meracej karte Vám poskytnú nasledujúce riadky.

Na úvod si pripomeňme základný princíp prúdového chrániča. Meracím transfor-




Obr. 1. Meracia karta RCMB100


mátorom sú prevlečené všetky vodiče okrem ochranného vodiča PE. Vektorový súčet prúdov vo vodičoch prechádzajúcich meracím transformátorm možno v bezporuchovom stave považovať za nulový. Pokiaľ sa v monitorovom zariadení vyskytne porucha, vzniká reziduálny prúd, ktorý preteká ochranným PE vodičom. Vektorový súčet prúdov pretekajúcich meracím transformátorm je v poruchovom stave skrátený práve o hodnotu reziduálneho prúdu tečúceho PE vodičom. Vektorový súčet je nenulový, a v prípade, že dosiahne hranicu prahovej hodnoty, je vyhodnotený napr. v prípade prúdových chráničov vybavením prúdového chrániča a odpojením monitorovaného zariadenia. A tu narázame na prvú veľkú nevýhodu prúdových chráničov. Pri poruche sa odpojí monitorované zariadenie a tým sú prerušené jeho funkcie. Vo väčšine priemyselných aplikácií je tento stav neprijaťelný. Snahou je danú poruchu včas predvídať, a tým sa vyhnúť kritickému stavu naplánovanou odstávkou zariadenia a údržbou.

Základné vlastnosti

Uvedenú funkciu spĺňajú už spomínané zariadenia na monitorovanie unikajúcich prúdov, ktoré dokážu zabezpečiť nepretržité monitorovanie a užívateľovi poskytujú 24 hodín informáciu o stave monitorovaného zariadenia. Meracia karta RCMB100 je vybavená meracím transformátorm s prie-

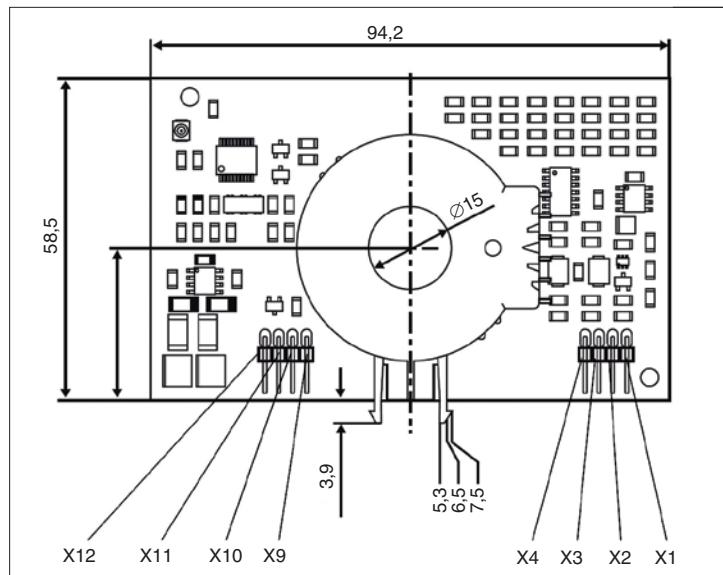

Obr. 2. Rozmery meracej karty, meracieho transformátora a rozmiestnenie konektorov. Rozmery sú uvedené v mm.

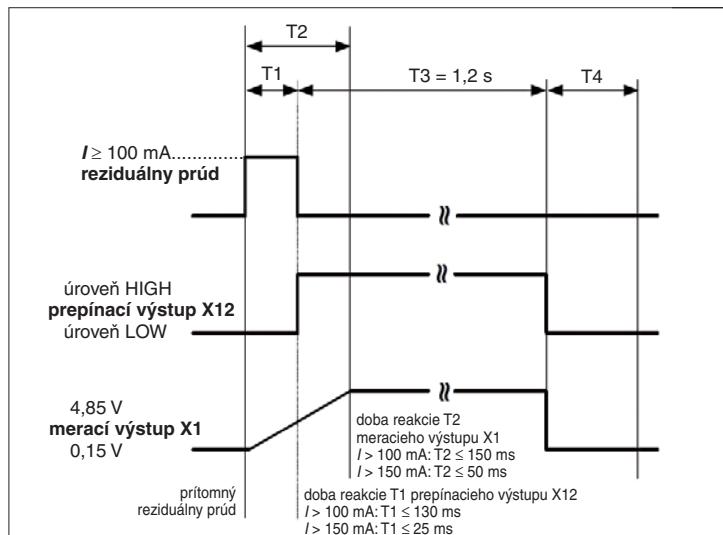

Obr. 3. Časový priebeh reakcie meracieho a prepínacieho výstupu na prekročenie meracieho rozsahu

merom 15 mm. Dve jadrá transformátora zabezpečujú citlosť ako na striedavé reziduálne prúdy tak na pulzujúce a vyhladené jednosmerné prúdy. Tie sú merané v rozsahu 0 až 100 mA v spektre frekvencií 0 až 500 Hz. Ide teda o TRMS meranie reziduálnych prúdov. Nameraný reziduálny prúd je lineárne prevádzaný na napäťový analógový výstup X1 v rozsahu jednosmerného napäťa 0,15 až 4,85 V. Ďalším výstupom k signálizácii porúch je prepínací kontakt X12 (otvorený kolektor). Podme si teraz bližšie objasniť na prvý pohľad jednoduchú funkciu meracej karty (obr. 1).

Spustenie meracej karty

Meracia karta RCMB100 je napájaná napäťom $U_S = \pm 12$ nebo ± 15 V (svorky X2, X11). Po pripojení napájacieho napäťa je spustený automatický test funkčnosti a to v nasledujúcej postupnosti: kontrola napájacieho napäťa, kalibrácia meracej karty a generovanie testovacieho prúdu do vinutia transformátora. Kalibrácia, generovanie testovacieho prúdu ako aj reštart merania je možné vyvolať manuálne privedením správnej úrovne napäťa na vstup X10. Vzhľadom na to, že meranie reziduálneho prúdu je po-

merne citlivé na kolísanie napájacieho napäcia, je hned pri štarte spustená jeho kontrola. Ak je hodnota napájacieho napäcia $U_{S+} > 5$ V, zmení prepínací výstup X12 svo-

> 11 V, kalibrácia sa opakuje. Dôležitou podmienkou správnej kalibrácie meracej karty je bezporuchovosť monitorovanej siete, t.j. meracím transformátorom nesmie pretekať unikajúci prúd. Ak je napájacie napätie U_S správne, prepne výstup X12 do úrovne LOW. Nasleduje posledný test, a to generovanie testovacieho prúdu 22,4 mA po dobu 1 s do vinutia meracieho transformátora. Na tento testovací prúd reaguje analógový výstup X1 napätim 1,26 V (tolerancia 1,12 až 1,40 V).

Meraním tohto napäcia je možné overiť 100 % funkčnosť meracej karty. Porucha meraného obvodu (namenaná hodnota reziduálneho prúdu), ako aj vlastná porucha sú signalizované pomocou už spomínaného

napájacieho napäcia, porucha hodinového signálu, porucha riadiacej jednotky, iná porucha) alebo bol prekročený merací rozsah karty. Porucha karty a prekročenie meracieho rozsahu sú rovnako signalizované aj na výstupu X12. Výstup sa v týchto prípadoch nachádza v úrovni HIGH.

Reštart meracej karty bez kalibrácie

Reštart merania (obr. 4) je možné vyvoľať v libovoľnom okamihu privedením úrovne LOW po dobu $T_1 > 530$ ms na výstup X10. V priebehu periody T_1 je meranie reziduálnych prúdov stále aktívne. Po uplynutí doby T_1 je posledná nameraná hodnota v dobe t_2 uložená, t.j. zostáva na výstupe X1. Ukončenie reštartu zariadenia je vyvolané opäťovným privedením úrovne HIGH na výstup X10 po dobu $T_3 > 5$ ms.


Ako je vidieť, pomerne jednoduchá funkcia merania je doplnená radou ochranných opatrení proti zlyhaniu vlastného merania.

Vysokej efektivite meracej karty prispievajú aj malé rozmery, montáž pomocou skrutiek alebo mechanickým zafixovaním do DPS i nízka cena.

Viac informácií Vám poskytneme na stánku 1A11 na výstave Electron 2011 na výstavisku PVA Letňany.

<http://www.ghvtrading.cz>

<http://www.ghvtrading.sk>

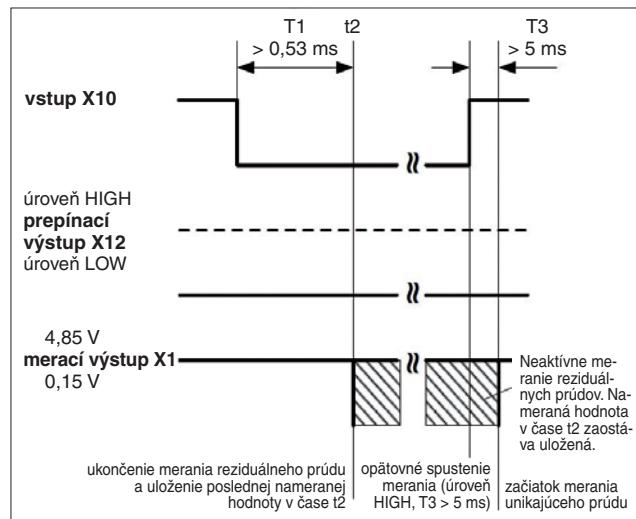

Obr. 4. Časový priebeh reštartu meracej karty

ju úroveň na HIGH. Po dosiahnutí hodnoty napájacieho napäcia $U_{S+} > 11$ V je spustená kalibrácia meracej karty. Po kalibrácii nasleduje opäťovné meranie napájacieho napäcia. Pokial nie je splnená podmienka U_{S+}

analógového výstupu X1 a prepínacieho výstupu X12. Pokial je analógový výstup mimo rozsah t.j. $< 0,15$ V, resp. $> 4,85$ V, znamená to, že nastala porucha meracej funkcie (skrat vinutia MT, prerušenie vinutia MT, porucha

ELECTRICITY AND HEAT GENERATOR

VÁŠ GENERÁTOR ELEKTŘINY A TEPLA OD PHOENIX – ZEPPELIN

Uvažujete o renovaci nebo vybavení nové kotelny pro váš objekt? Chcete při tom významně ušetřit náklady a zajistit si nezávislost na dodávkách tepla a elektřiny?

ZVOLTE ŘEŠENÍ „BOOMEL“

- Nás generátor vám zajistí bezpečnost dodávek energií i v prípadе výpadků.
- Výkon na mŕiu dle vaši aktuálnej spotreby s možnosť akumulace tepla.
- Energie bez prenosových ztrát.
- Nás generátor je silný, spolehlivý a bezpečný.

KONTAKTY:

boomel@p-z.cz, gas@p-z.cz, motory@p-z.cz
tel.: 266 015 333, fax: 266 015 370

www.p-z.cz

Zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti

- Systém MEDICS pro zdravotnické prostory
- Průmyslové hlídací izolačního stavu A-ISOMETR
- Monitory reziduálních proudu RCM
- Systémy pro vyhledávání poruch izolace EDS
- Průmyslová relé VMD, VME, CME
- Přístroje pro revize lékařských přístrojů UNIMET

www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk

20 let 1991 - 2011

GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908
ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification